

IL2B

**Galtrailer**

Interlink

Conjunto de 2 basculantes
com 2 eixos tandem cada

41 m³ (18+23)

- Máximo equilíbrio e estabilidade de basculamento;
- Basculamento lateral à direita;
- Cilindros de duplo efeito;
- Aços de grande qualidade;
- Baixo centro de gravidade;
- Unidade bastante robusta;
- Sistema de travagem de 2 vias com válvula correctora de travagem em função da carga;
- Suspensão mecânica tandem;
- Pneus 315/80 R22,5.



2 CHASSIS EM AÇO ALTO LIMITE ELÁSTICO

- 2 Longarinas mecano-soldadas unidas por travessas.
- Pivots de 2º desmontável.
- Chassis da frente com 5.ª roda na traseira
- Pára-choques traseiro desmontável.

EQUIPAMENTO ROLANTE POR CADA UNIDADE

- Suspensão mecânica tandem.
- 2 Eixos roda dupla 12 ton.
- Travões de tambor Ø 420x200-mm com afinadores automáticos.
- 8 Rodas 315/80 R22,5.

SISTEMA DE TRAVAGEM POR CADA UNIDADE

- 2 Vias com válvula correctora da travagem em função da carga.
- Travão de estacionamento pneumático (Maxibraze).
- Ligação entre o primeiro e o segundo chassis.

SAPATAS DE APOIO

- Telescópicas de 2 velocidades.

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

- 2 Faróis à retaguarda de 9 funções.
- Luzes delimitadoras de largura à frente e de sinalização lateral.
- Ligação entre o primeiro e o segundo chassis.

CAIXAS (FRENTE - 18 m² + TRÁS - 23 m²)

- Fundo, laterais, taipal dianteiro e porta traseira em chapa de 5 mm de espessura.
- Caixa reforçada com perfis superiores.
- Escada lateral de acesso.
- Esticadores interiores na caixa.

EQUIPAMENTO HIDRÁULICO POR CADA UNIDADE

- Ligações hidráulicas entre os 2 chassis.
- 2 Cilindros de duplo efeito à frente e atrás.

EQUIPAMENTO DIVERSO

- 5.ª Roda no chassis da frente.
- Caixa de ferramentas 600x400x500 mm.


PINTURA

- Decapagem e pintura em 2 componentes numa só cor.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

- Toldo de cobertura com enrolamento lateral.
- Suporte de roda de reserva.
- Roda suplente 315/80 R22,5.

Gravuras e dados técnicos a título indicativo sujeitos a alteração sem aviso prévio.

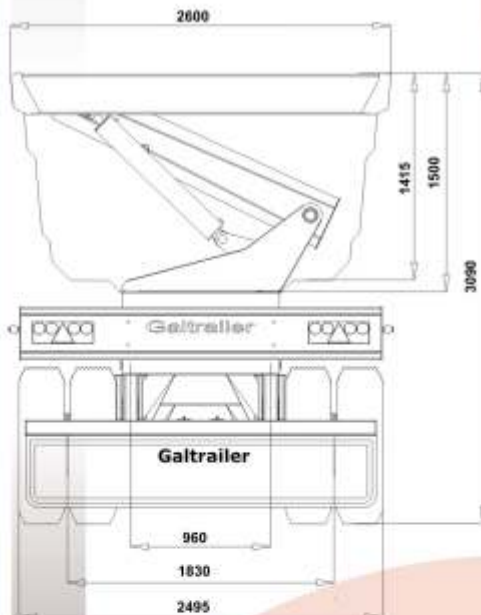

VISTA TRASEIRA

